

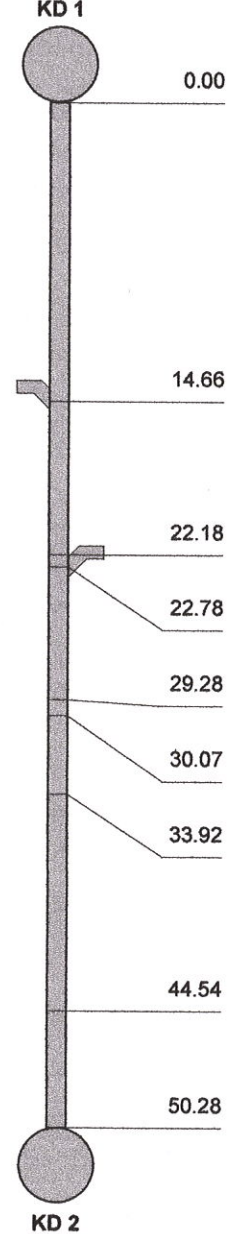


## Inspekcja sekcji - 28.06.2021 - KD 1-KD 2-

Data 28.06.2021	Kamera	Pogoda	Nazwa sekcji KD 1-KD 2-	Nr. 1
Nazwa projektu 2021_06_28 Elżbiety	Nośnik wideo	Pojazd	Operator	Numer zadania 01

Miasto/wieś Racibórz	Górny właz KD 1	Długość rury [m] 0
Ulica Elżbiety	Właz	Długość sekcji [m] 50,28
Rodzaj lokalizacji	Dolny właz KD 2	Skontrolowana długość [m] 50,28
Numer mapy 1	Właz	Rok budowy

Profil 300mm	Cel inspekcji
Rodzaj sekcji	Metoda inspekcji
Wykorzystanie	Kierunek inspekcji 1
	Wyczyszczone Nie
Materiał Rura betonowa	Uwagi

1:370	m +	Kod	Obserwacja	VCR	Zdjęcie	Ocena
<b>KD 1</b>						
	0.00	BCDA	Studzienka włazowa	00:00:00		
	14.66	BCAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 150mm wysoki przy 2 godz.	00:03:39		
	22.18	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 1 godz.	00:05:09		
	22.78	BCAAA	Połączenie, łącznik, przyłącze otwarte, 150mm wysoki przy 11 godz.	00:05:40		
	29.28	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 1 godz.	00:07:31		
	30.07	BAAB	Deformacja pozioma, 30% Redukowanie rozmiaru od 11 godz. do 1 godz.	00:08:03		
	33.92	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 2mm szeroki przy 12 godz.	00:09:42		
	44.54	BBAB	Niezależne drobne korzenie, 1% Przewężenie od 5 godz. do 8 godz.	00:11:45		
	50.28	BCEA	Studzienka włazowa	00:13:11		
<b>KD 2</b>						